



MONTAŽA SPOJNICA

TEHNIČKE UPUTE



2

Pripremite kvačilo za montažu:

- Nanесите малу количину масти урезе главне, окоји 5 mm од краја главне.
- Nanесите малу количину масти у лежај изključivanja (унутрашњи промjer и подручје додира са вилicom) и на окретну точку вилце.
- Ставите ламелу кваčila у змајњак помоћу средства за центрирање.
- Причврстите јединицу покlopца и поравнайте помоћу колчића те ручно стегните 3 вijke у куту 120° те тада пре контролирайте да ли ламела кваčila остaje у стабилној позицији те да ли је добро центрирана помоћу средства за центрирање.
- Користите вijke Valeo (M7x1x26).

1

Nakon demontaže mjenjača sa motora:

- Prekontrolirajte бртвљење зглобне осовине мотора: Prekontrolirajte да ли је уље onečistilo змајњак. У случају да се утврди истjecanje уља након демontaže змајњака, измените бртвљење зглобне осовине.
- Prekontrolirajte ureze улазне осовине мјенјача, те контролирате да ли случајно нису оштећени или показују prekomjernu utrošenost по duljini ureza.
- Blokirajte okretanje змајњака и демонтажте zatezne vijke zmajnjača.
- Prekontrolirajte бртвљење улазне осовине мјенјача: Prekontrolirajte, да ли из мјенјача не истječe уље. У случају да се утврди истjecanje уља, поправите мјенјач тако да promijenite бртвљење улазне осовине.
- Prekontrolirajte систем isključivanja kvačila.
 - Prekontrolirajte površinу главне чahure: да ли се не виде znakovи prekomjerne utrošenosti.
 - Prekontrolirajte vilicu kvačila: да ли се не виде znakovи prekomjerne utrošenosti.
- Prekontrolirajte да ли се добро kreće potisna šipka код valjka kvačila nakon pritiska, те да ли ovdje ne dolazi do istjecanja ulja.


Nanесите малу количину масти



Средство за центрирање




Лежај изključivanja

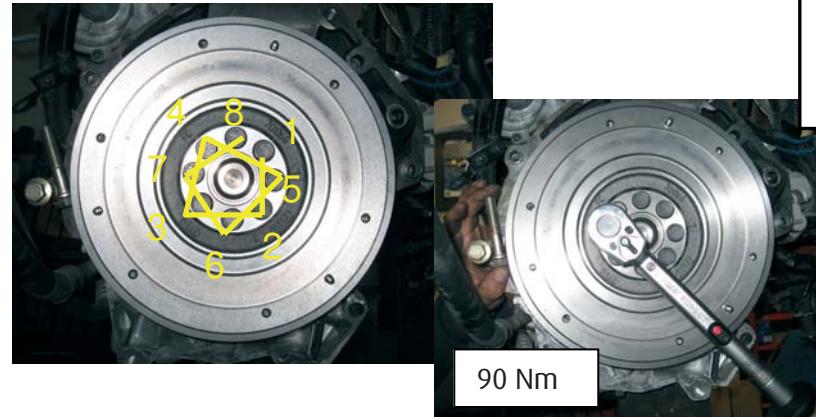

3

Pričvrstite zamašnjak i kvačilo:

- Oprezno stavite novi zamašnjak Valeo i centrirajte на зглобну осовину te притегните вijke (M10x1x19,5, шестерокутна глава) sa povećanim zateznim momentom u poprečnom redoslijedu. Neophodno je ograničiti prekomjerno pritezanje. Zatezni moment: 90 Nm.

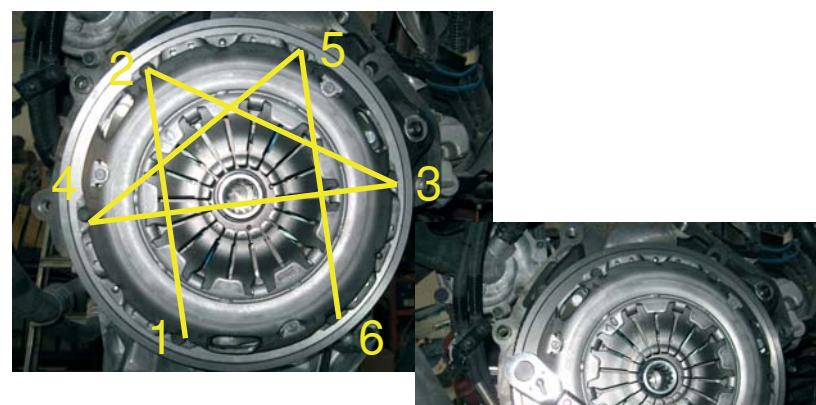

4

Pričvrstite lamelu kvačila i ležaj isključivanja:

- Ставите ламелу кваčила у змајњак помоћу средства за центрирање (види слике).
- Причврстите јединицу покlopца и поравнайте помоћу колчића те ручно стегните 3 вijke у куту 120° те тада пре контролирайте да ли ламела кваčila остaje у стабилној позицији те да ли је добро центрирана помоћу средства за центрирање.
- Oprezno стегните сваки вижак тако да поштујете redoslijed poprečnog pritezanja jednakо као код стезања вижака змајњака. Рстима танjuraste opruge bi se по могућности трбали помочити ravnopravno. Поновите цјели поступак отприлике три пута. Користите вijke M8x1,25 s главом s шестерокутом.
- Završите приčvršćenje zateznim momentom 15 Nm помоћу моментног ključa uz поštivanje горе наведеног redoslijeda.
- Montirajte лежај isključivanja на главну чahuru te пре контролирайте исправно помicanje.



Montirajte mjenjač

- Prekontrolirajte prisutnost водећих колчића и колико су оштећени.
- Ставите мјенјач коаксијално са зглобном осовином мотора te осигуряјте масу мјенјача прикладним алатом.
- Gurnite улазну осовину мјенјача у главину s urezima lamele kvačila.
- Osigurajte уметање улазне осовине без примјене сile. У случају потребе окрените зглобну осовину тако да се olakša монтажа улазне осовине.

Tijekom монтаже neophodno je ограничити оптерећивање потисне пločice kvačila mase ovdje овјешеног мјенјача.

- Prekontrolirajte да ли мјенјач има правilan kontakt sa блоком мотора te да ли су исправно стављени колчићи за центрирање.
- Na kraju причврстите мјенјач за блок мотора и стегните вijke odgovarajućim zateznim momentom.

6

Nakon montaže

Prekontrolirajte исправан рад кваčila:

- Isključite i opet uključite kvačilo tijekom prebacivanja preko svih stupnjeva prebacivanja (uključivo unazad).
- Prekontrolirajte да ли се поjavljuje nenormalna buka prilikom uključivanja i isključivanja kvačila.
- Kod neutralnog stupnja povećavajte okretaje motora na 5.000 ok./min te prekontrolirajte да ли се поjavljuje nenormalna vibracija ili buka.
- Prekontrolirajte да ли kvačilo prilikom vožnje nenormalno kliže.