

Montaža kompleta razvodnog remena CT 1045 K1 za Renault 1.2 16V

Vrsta oštećenja:

Remenica za zatezanje uvlači se nakon kraćeg vremena rada i možda ima odvojenu košuljicu cilindra od jezgre ležaja. Košuljica cilindra uglavnom pokazuje jake tragove habanja. Stražnja strana razvodnog remena često se značajno oštećeće i ponekad kompletno istroši zbog djelovanja topline.

Uzrok greške:

Zbog rotacije ekscentra u pogrešnom smjeru, zatezna remenica dolazi do nedopuštenog položaja i ulazi u kontakt s izbočenim rubom zupčanika motora. Zatezna remenica zbog toga je u potpunosti ili djelomično blokirana i remen koji se nastavlja vrtjeti pregrijava se na košuljici valjka. Stupanj oštećenja ovisit će o vremenu takvog rada.

Uklanjanje greške:

Razvodni remen uvijek montirajte sukladno uputama njegova proizvodača i osobito se držite smjera vrtnje ekscentra za zatezanje (**ovdje je to u smjeru suprotnom od kazaljke sata**). U protivnom će zatezna remenica doći u kontakt s izbočenim rubom i vjerojatno će vrlo brzo nastupiti kvar.

