

### ContiTech

#### Montaža zatezne remenice: CT 887 K1 za Daewoo i Chevrolet 1.4 16V, 1.5 16V, 1.6 16V

##### Problem:

Pokazivač na zateznoj remenici se odlomio za vrijeme montaže i može teško oštetiti remen.

##### Uzrok:

Za to su moguća dva uzroka:

1. Nemogućnost otpuštanja pumpe vode koja se tada koristi za podešavanje zategnutosti kao što je opisano u uputama.
2. Za vrijeme propisane rotacije u dva koraka na motor pri povišenoj napetosti (označavanje rupe na osnovnoj ploči) graničnik je izvrgnut prekomjernom opterećenju i pokretni pokazivač se odlama.

##### Rješenje:

1. Ne zaboravite otpustiti pumpu vode, zaokrenite koristeći odgovarajući OE (J-4249 2) alat i nakon toga izvršite završno stezanje na 8 Nm.

2. Jezičak pokazivača mora biti podešen tako da nije opterećen ni u kojem trenutku. Kada dvaput okrenete motor, oba pokazivača moraju biti besprijekorno međ-usobno poravnati.

