

# Technical *Info*

## Указания по монтажу натяжного ролика: СТ 887 K1 для Daewoo и Chevrolet 1,4 16V, 1,5 16V, 1,6 16V

### Проблема:

Указатель натяжного ролика отламывается в процессе монтажа и может сильно повредить ремень.

### Причина:

Это может иметь две причины:

1. Не отсоединен водяной насос, как это требуется согласно инструкции, и не применяется для настройки натяжения.

2. При выполнении согласно предписанию двукратного прокручивания мотора при повышенном натяжении (маркировка с помощью отверстий на подвижной пластине) на упор воздействует слишком высокая нагрузка и подвижный указатель отламывается.

### Решение:

1. Убедитесь в том, что водяной насос отсоединен, после этого с помощью соответствующего инструмента OE (J-4249 2) повернут и затем с усилием в 8 Нм вновь затянут.

2. Язычок указателя должен быть настроен в условиях отсутствия нагрузки в любое время. После двукратного прокручивания мотора оба указателя должны быть установлены так, чтобы они совпадали.

