

# Technical *Info*

## Conseil de montage pour le kit de courroie de distribution CT 957 K1-WP4 p. ex. Audi/ VW/ Skoda/ Seat 1,4/1,6 -16V

### Aspect du défaut :

La courroie de distribution présente une largeur fortement réduite et a rompu par manque de largeur (Fig. 1).

Fig. 1



### Cause du défaut :

La courroie de distribution s'est usée latéralement suite à galet tendeur placé en biais (Fig. 2).  
La came de réglage n'a pas été serrée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Fig. 2



### Élimination du défaut :

Lors de la mise en place du galet tendeur, il faut veiller à ce que le crochet soit correctement engagé dans le couvercle du trou borgne et serrer dans la bonne direction.  
(Fig. 3).

Fig. 3

