

**Nova zatezna remenica razlikuje se od stare i ne može se stezati.
Komplet zupčastih remena CT1168K1 / WP1 / WP2 za vozila marki Audi, Seat,
Skoda i VW.
Različiti modeli 1.4 – 2.0 TDI Common Rail, EA288**

Problem:

Isporučena stezna remenica V56390 vizualno se razlikuje od remenice ugrađene u vozilo. Izgleda da se ne može zategnuti kako je opisano u uputama za ugradnju.

Uzrok:

Proizvođač vozila koristi dvije različite izvedbe remenica. Komplet Continental Kit može sadržavati jednu ili drugu varijantu.

Sl. 2

A = proizvođač Gates
B = proizvođač Litens

Rješenje:

Razlika je u ekscentru za namještanje zatezne remenice. Kod zatezne remenice A = Gates nema potrebe za upotrebom alata za prilagođavanje T10265. Inače je postupak stezanja identičan.

Sl. 1**Sl. 2**