

**Den nya spännrullen skiljer sig från den gamla och kan inte spännas.
Kamremssats CT1168K1/WP1/WP2 för Audi, Seat, Skoda och VW.
Olika modeller 1.4–2.0 I TDI Common Rail, EA288**

Problem:

Den medföljande remspännaren V56390 har ett annat utseende än den som är monterad i bilen. Den verkar inte kunna spännas så som beskrivs i monteringsanvisningar.

Orsak:

Två olika versioner används av fordonstillverkaren. Båda varianterna kan också ingå i Continental-kit.

Bild 2

A = tillverkare Gates
B = tillverkare Litens

Lösning:

Det som skiljer dem åt är den excentriska justeringen av spännrullen. Med spännrulle A = Gates är det inte längre nödvändigt att utföra en märkning med T10265-kalibreringsverktyget. För övrigt är spänningsförloppet identiskt.

Bild 1



Bild 2

