

**Yeni gergi rulmanı eski rulmandan farklı ve gerdirilemiyor.
Audi, Seat, Skoda ve VW için CT1168K1/ WP1/ WP2 triger kayışı seti.
Çeşitli Modeller 1.4 – 2.0 TDI Common Rail, EA288**

Sorun:

Gönderilen V56390 gergi rulmanı, araç içine monte edilmiş olan rulmandan farklı görsel özelliklere sahip. Görünen o ki bu gergi rulmanını montaj talimatında belirtildiği gibi gerdimek mümkün değil.

Şek. 1**Neden:**

Araç üreticisi tarafından iki farklı rulman tasarımı kullanılmaktadır. Continental Kit içinde de bu modellerden biri veya diğeri mevcut olabilir.

Şek. 2

A = Üretici firma Gates
B = Üretici firma Litens

Şek. 2**Çözüm:**

İki gergi rulmanını birbirinden ayıran özellik ayar eksantriğidir. Gates (A) modeli gergi rulmanını sabitleme aleti T10265 ile sabitlemeye gerek yoktur. Bunun dışında gerdirme işlemi aynıdır.