

## Riziko záměny napínacích a vodicích kladek v sadách CT1038K1 a CT1038K2 během montáže

### Problém:

Při montáži může dojít k záměně vodicích a napínacích kladek, což má za následek nesprávné napnutí. To může vést ke zvýšené hlučnosti a dokonce k poškození motoru.



V55822 63,7 x 39mm

### Příčina:

Obě kladky vypadají téměř identicky, jen s malým rozdílem v průměru. V důsledku toho je snadné obě kladky zaměnit.



V55826 67 x 39mm

### Řešení:

Vodicí kladka V55826 má průměr 67 mm.  
Napínací kladka V55822 má menší průměr 63,7 mm.

