

## CT1038K1- ja CT1038K2-sarjojen kiristin- ja ohjainrullan sekoittumisriski asennuksen aikana

### Ongelma:

Kiristin- ja ohjainrullat sekoittuvat keskenään asennuksen aikana, mikä aiheuttaa virheellisen kiristyksen. Tämä voi lisätä melua ja aiheuttaa jopa moottorivaurion.



V55822 63,7 x 39mm

### Syy:

Nämä kaksi hihnapyörää näyttävät lähes identtisiltä, vain halkaisijassa on pieni ero. Tämän seurauksena kaksi hihnapyörää on helppo sekoittaa toisiinsa.



V55826 67 x 39mm

### Ratkaisu:

Ohjainrullan V55826 halkaisija on 67 mm. Kiristinrullan V55822 halkaisija on pienempi, 63,7 mm.

