

Rizik od miješanja zatezne i slobodne remenice u kompletima CT1038K1 i CT1038K2 tijekom montaže

Problem:

Zatezne i slobodne remenice pomiješane su tijekom montaže, što rezultira neispravnim zatezanjem. To može dovesti do povećane buke, pa čak i oštećenja motora.



V55822 63,7 x 39 mm

Uzrok:

Dvije remenice izgledaju gotovo identično, samo se malo razlikuju u promjeru. Stoga ih je lako pomiješati.



V55826 67 x 39 mm

Rješenje:

Slobodna remenica V55826 ima promjer 67 mm. Zatezna remenica V55822 ima manji promjer od 63,7 mm.

