

Rischio di confondere il tenditore e le pulegge di rinvio nei kit CT1038K1 e CT1038K2 durante il montaggio

Problema:

Le pulegge di rinvio e di tensionamento vengono scambiate durante il montaggio, causando un tensionamento errato. Ciò può portare a un aumento del rumore e persino a danni al motore.



V55822 63,7 x 39 mm

Causa:

Le due pulegge sembrano quasi identiche, con una sola piccola differenza di diametro. Di conseguenza, è facile confondere le due pulegge.



V55826 67 x 39 mm

Soluzione:

La puleggia di rinvio V55826 ha un diametro di 67 mm. La puleggia tenditore V55822 ha un diametro inferiore, di 63,7 mm.

