

Gevaar voor verwarring bij de montage van de span- en meelooprol in de CT1038K1 en CT1038K2

Probleem:

Het verwisselen van de spanrol en de meelooprol tijdens de montage leidt tot een verkeerde spanningsinstelling. Dit kan leiden tot lawaai en zelfs motorschade.



V55822 63,7 x 39mm

Oorzaak:

De spoelen zijn optisch vrijwel identiek en verschillen slechts in geringe mate in diameter. Dit kan gemakkelijk leiden tot verwarring tussen de rollen.



V55826 67 x 39mm

Oplossing:

De meelooprol V55826 heeft een diameter van 67mm. De spanrol V55822 heeft een kleinere diameter van 63,7 mm.

