

## Risco de troca ao instalar a polia de tensão e de desvio no CT1038K1 e CT1038K2

### Problema:

A troca da polia de desvio e da polia tensora durante a montagem leva ao ajuste incorreto da tensão. Esta situação pode dar origem a ruídos e mesmo danos no motor.



V55822 63,7 x 39 mm

### Causa:

As polias são quase idênticas do ponto de vista visual e diferem apenas ligeiramente em diâmetro. Isto pode facilmente levar a uma troca das polias.



V55826 67 x 39 mm

### Solução:

A polia de desvio V55826 tem um diâmetro de 67 mm. A polia tensora V55822 tem um diâmetro menor de 63,7 mm.

