

## Risc de încurcare a întinzătoarelor și a roților de abatere din kiturile CT1038K1 și CT1038K2 în timpul montării

### Problemă:

Întinzătoarele și roțile de abatere sunt încurcate în timpul montării, rezultând o tensionare incorectă. Acest lucru poate duce la creșterea zgomotului și chiar la deteriorarea motorului.



V55822 63,7 x 39 mm

### Cauză:

Cele două roți arată aproape identic, existând doar o mică diferență de diametru. În consecință, este ușor să le încurcați.



V55826 67 x 39 mm

### Soluție:

Roata de abatere V55826 are un diametru de 67 mm. Întinzătorul V55822 are un diametru mai mic, de 63,7 mm.

