

## Hodni plašt zatezne remenice se pomaknuo.

### CT1078K1, CT1178K1 za Opel/Vauxhall/Chevrolet 1.7D/CDTI

(A17 DT/DTC/DTE/DTF/DTI/DTJ/DTL/DTN/DTR/DTS, Z17 DT/DTH/DTL/DTJ/DTR, LKR, LUD)

#### Problem:

Zvukovi iz pogona zupčastog remena. Greška pri poravnanju u pogonu remena. Zupčasti remen je iskočio ili je puknuo.

Rub zupčastog remena izglađen je cijelom dužinom (**sl. A**). Zatezna opruga zatezne remenice prekomjerno je izbrušena (**sl. B**).

#### Uzrok:

Pogon remena neispravan je zategnut i prekomjerno se zagrijava. Zbog pogrešne zategnutosti, javlja se greška pri poravnanju zupčastog remena i on se okreće u stranu.

Zbog prekomjernog zagrijavanja odvaja se hodni plašt zatezne remenice i pomiče se na kugličnom ležaju (**sl. C**). Rezultat je prekomjerno brušenje zatezne opruge (**sl. B**).

#### Rješenje:

Potrebno je paziti da se zatezna remenica završno zategne 0° ili 60° ispred gornje mrtve točke ovisno o kodu motora. Pridržavajte se uputa za montažu proizvođača vozila!

Sl. A



Sl. B



Sl. C

