

**Mimośrodowa płytkę regulacyjną rolki napinającej pęka podczas napinania paska. Zestawy paska rozrządu CT1168K1/ K2/ WP1/ WP2/ WP7/ WP9/ K6PRO/ WP8PRO VW, Audi, Seat, Skoda 1.4–2.0 TDI common rail, EA288**

**Problem:**

Mimośrodowa płytkę regulacyjną rolki napinającej pęka podczas napinania paska (**Rys. A**).

**Przyczyna:**

Podczas montażu rolki, nakrętka jest zbyt mocno wstępnie dokręcona. W rezultacie, podczas napinania paska nakrętka obraca się razem z mimośrodową płytką regulacyjną, narażając ją na duże obciążenie. Powstaje zbyt duży opór, skutkujący pęknięciem płytki regulacyjnej (**Rys. A**).


**Rozwiązanie:**

Wstępne dokręcenie nakrętki należy wykonać ręcznie. Użyj klucza do podtrzymania nakrętki, aby nie obracała się wraz z płytką regulacyjną (**Rys. B i C**). Następnie obróć rolką napinającą zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara do momentu wyrównania wskaźnika napięcia z wycięciem w płytce (**Rys. C**). Po ustawieniu napięcia dokręć nakrętkę właściwym momentem.

Rys. A



Rys. B

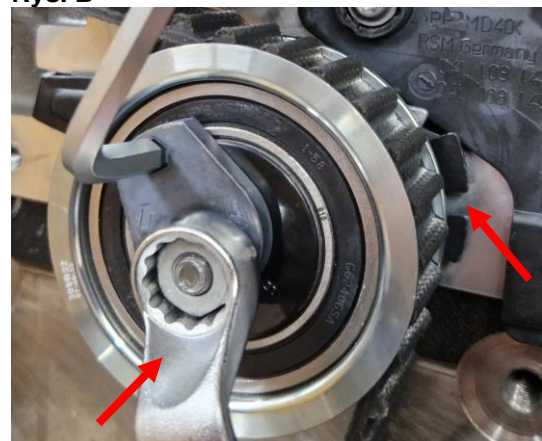

Rys. C

