

Výměna šroubu V49041/MS02 k řemenici VD1080/1095/1129/1201 a sad ozubených řemenů CT1140K1/K2/WP1/WP2, CT1110K1/K2/WP1, CT1138K1/WP1 a CT1142K1/WP1

Problém

Zajišťovací prostředek na závity nanesený na závit šroubu se může v závitech klikového hřídele hromadit, což obzvláště ztěžuje povolování a utahování šroubu. Může to vést ke zlomení šroubu.



Řešení

Při povolování ani upevňování nepoužívejte rázový utahovák. Použití rázového utahováku zvyšuje riziko zlomení šroubu. Zablokujte setrvačnick s pomocí speciálního nástroje, který je k tomu určený.

0188-X



0188-Y



0188-F



Hlavu šroubu opatrně nahřejte pomocí horkovzdušné pistole.
Dbejte, aby okolní části nebyly poškozeny nadměrným teplem.



Nyní šroub povolte. Pokud bude odpor příliš velký,
mírně šroub přitáhněte a opatrně jej znovu zahřejte.



Po vyšroubování šroubu očistěte závit v klikovém hřídeli pomocí závitníku
M14 × 1,5, abyste odstranili zbytky starého zajišťovacího prostředku na závity
a usnadnili zašroubování nového šroubu.

