

Zamjena vijka V49041/MS02 za remenicu VD1080/1095/1129/1201 i kompletne zupčastog remena CT1140K1/K2/WP1/WP2, CT1110K1/K2/WP1, CT1138K1/WP1, CT1142K1/WP1

Problem

Sigurnosno sredstvo za vijke nanoseno na navoj vijka može se nakupiti u navojima radilice što posebno otežava otpuštanje i zatezanje vijka. To može uzrokovati pucanje vijka.



Rješenje

Nemojte upotrebljavati udarni ključ kada otpuštate ili pričvršćujete. Upotreba udarnog ključa povećava rizik od pucanja vijka. Blokirate zamašnjak pomoću priloženih posebnih alata.

0188-X



0188-Y



0188-F



Pažljivo zagrijte glavu vijka fenom na vrući zrak.
Pazite da prekomjerna toplina ne ošteti okolne dijelove.



Sada otpustite vijak. Ako otpor postane prevelik,
malo zavrnite vijak i zatim ga ponovno pažljivo zagrijte.



Nakon što ste odvrnuli vijak, očistite navoj na radilici pomoću
svrdla s navojem M14x1.5 kako biste uklonili stare ostatke sigurnosnog
sredstva za navoje i olakšali uvrtnje novog vijka.

