

Αλλαγή κατασκευαστή τροχαλίας τάσης V55881 στο CT 1148 K1 για διάφορα οχήματα Fiat Ducato/ Iveco Daily, όλα τα οχήματα 2,3 D

Πρόβλημα:

Η νέα τροχαλία διαθέτει διαφορετική πλάκα με σημάδι για τη ρύθμιση.

Αιτία:

Άλλαξε ο κατασκευαστής της τροχαλίας (εικ. 1). Λόγω αυτής της αλλαγής, προέκυψαν τροποποιήσεις στο σχεδιασμό (εικ. 2).

Λύση:

Η νέα τροχαλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς στη θέση της προϋπάρχουσας έκδοσης.

Για τη σύσφιξη, περιστρέψτε την έκκεντρη πλάκα αριστερόστροφα με ένα κλειδί άλεν, μέχρι να καλύπτεται πλήρως η οπή (πράσινη τελεία, εικ. 3) από την πλάκα. Μετά τη σύσφιξη της βίδας και την απομάκρυνση των εργαλείων ασφάλισης, περιστρέψτε τον κινητήρα 8 φορές και, στη συνέχεια, χαλαρώστε εκ νέου τη βίδα για να ρυθμίσετε την πλάκα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η οπή να είναι ευθυγραμμισμένη με το άνοιγμα της πλάκας και να είναι πλήρως ορατή. Τέλος, συσφίξτε τη βίδα με ροπή 36 Nm.

Εικ. 1

Αντικατεστημένη τροχαλία



Εικ. 2

Νέα τροχαλία τάσης



Εικ. 3

Σημάδι

