

ContiTech

Novi proizvođač natezača remena V55881 iz CT 1148 K1

za razne modele vozila Fiat Ducato/Iveco Daily; svi 2,3 D

Problem:

Novi natezač ima drugačiju ploču s oznakom za namještanje.

Uzrok:

Promijenio se proizvođač natezača (sl. 1). Zbog toga je došlo do promjena u konstrukciji (sl. 2).

Rješenje:

Novi natezač može se koristiti neograničeno umjesto dosadašnjeg modela.

Kod natezanja se pomoću ključa s unutarnjim šesterobridom treba okretati ploča ekscentra u smjeru kazaljke na satu dok provrt (zelena točka, sl. 3) ne bude potpuno prekrivena pločom. Nakon zatezanja vijka i uklanjanja alata za blokadu, 8 x pokrenite motor i zatim nakon ponovnog otpuštanja vijka namjestite ploču tako da se provrt poklapa s utorom ploče i da je potpuno vidljiv. Naposljetku, zategnite vijak okretnim momentom od 36 Nm.

Sl. 1
zamijenjeni natezač



Sl. 2
Novi natezač remena



Sl. 3
Oznaka

