

Nieuwe fabrikant van spanrol V55881 uit CT 1148 K1 voor verschillende Fiat Ducato / Iveco Daily modellen; alle 2.3 D

Probleem:

De nieuwe spanrol heeft een andere plaat en instelmarkering.

Oorzaak:

De fabrikant van de spanrol (Fig. 1) is veranderd. Hierdoor is er een designverandering ontstaan (Fig. 2).

Oplossing:

De nieuwe spanrol kan zonder beperkingen gebruikt worden als vervanging van het vorige model.

Om deze op te spannen, draai de exentriekplaat in tegenwijzerzin met behulp van een inbussleutel, tot het boorgat (groene punt Fig. 3) volledig afgedekt is door de plaat. Na het opspannen van de moer en het verwijderen van de blokkeerwerktuigen, draai de motor 8 omwentelingen en, nadat de moer terug losgedraaid is, stel de plaat zo in dat het boorgat in de uitsparing van de plaat past en volledig zichtbaar is. Tenslotte de moer vastdraaien met 36Nm torque.

Fig. 1
Vervangen spanrol



Fig. 2
Nieuwe spanrol



Fig. 3
Markering

