

### Ändrad tillverkare av spännrullen V55881 för CT 1148 K1 till diverse Fiat Ducato/Iveco Daily-modeller; samtliga 2,3 D

#### Problem:

Den nya spännrullen har en förändrad platta och ett inställningsmärke.

#### Orsak:

Tillverkaren av spännrullen (bild 1) har ändrats. Till följd av detta har designen förändrats (bild 2).

#### Lösning:

Den nya spännrullen kan utan begränsningar användas istället för det tidigare utförandet.

För att spänna rullen ska excenterplattan vridas moturs med hjälp av en insexnyckel tills hålet (grön punkt, bild 3) helt täcks av plattan. När skruven är ådragen och låsverktyget är borttaget, vrid motorn 8 varv och justera sedan plattan, efter att ha lossat skruven igen, så att hålet matchar urtaget i plattan och är helt synligt. Dra slutligen åt skruven med åtdragningsmomentet 36 Nm.

**Bild 1**  
**Utbytt spännrulle**



**Bild 2**  
**Ny spännrulle**



**Bild 3**  
**Märke**

