

### Смена производителя натяжного шкива V55881 из комплекта СТ 1148 К1 для различных моделей Fiat Ducato / Iveco 2.3 D

#### Проблема:

У нового шкива другая пластина с установочной отметкой.

#### Причина:

Изменился производитель шкива (Рис. 1). В результате изменилась конструкция (Рис. 2).

#### Решение:

Новый шкив может быть использован взамен старого без ограничений.

Для выставления натяжения поверните пластину эксцентрика против часовой стрелки, используя шестигранный ключ, пока отверстие (зеленая отметка, Рис. 3) не будет полностью закрыто пластиной. После затяжки болта и извлечения стопорных инструментов, проверните двигатель более 8 раз, после чего, снова ослабив затяжку болта, выставите пластину так, чтобы отверстие совпало с выемкой на пластине и было полностью видимым. Окончательно затяните болт моментом 36 Нм.

**Рис. 1**  
**Замененный шкив**



**Рис. 2**  
**Новый натяжной шкив**



**Рис. 3**  
**Отметка**

