

Instrucțiune de montaj rolă de întindere CT1114K1 și CT1115K1 pentru diverse motoare Fiat, Ford, Lancia, Alfa 1.1-1.4

Problemă:

Rola prezintă în timpul montajului un arc ieșit în afară, de aceea nu mai este posibilă o reglare a întinderii.

Cauza:

Din cauza manipulării necorespunzătoare a rolei în timpul reglajului (neutilizarea unei speciale OE 1860987000), prin reculul arcului, capătul acestuia poate sări din decupaj.

Soluția:

În astfel de cazuri, arcul poate fi reintrodus în locaș prin pretensionare manuală (clește cu cioc sau altă sculă asemănătoare) și fixat. Pentru un montaj corect, cureaua se tensionează prin rotirea rolei cu ajutorul manetei (OE 1860987000) în sensul acelor de ceasornic.

Fig. 1
Arc ieșit din locaș



Fig. 2
Nișă



Fig. 3
Unealtă

