

Совет по установке натяжного ролика СТ1114К1 и СТ1115К1

Для различных двигателей Fiat, Ford, Lancia, Alfa 1.1-1.4 л.

Проблема:

При монтаже выясняется, что пружина не прикреплена к шкиву, что означает невозможность произвести натяжение.

Причина:

Неправильное обращение со шкивом при монтаже (отказ от использования спец. инструмента OE 1860987000) приводит к выскакиванию конца пружины из углубления.

Решение:

В таком случае следует заново натянуть пружину вручную при помощи подходящего инструмента (узконосые пассатижи и т.д.) и зафиксировать. Для правильного монтажа с помощью OE 1860987000 производите натяжение ремня вращением ролика по часовой стрелке.

Fig. 1
Detached spring



Fig. 2
Recess



Fig. 3
Tool

