

**Uputa za montažu kompletta zupčastog remena CT1037K2 i CT1037WP1
za razne 2.2 HDI dizelske motore za vozila Peugeot 807 i Citroën C8****Problem:**

Kišnica ulazi u pogonski sklop zupčastog remena i uzrokuje koroziju i stvaranje leda, što u nepovoljnem slučaju uzrokuje oštećenje motora.

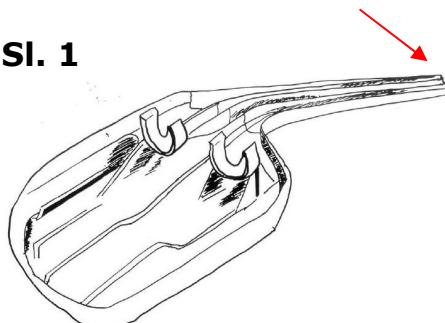
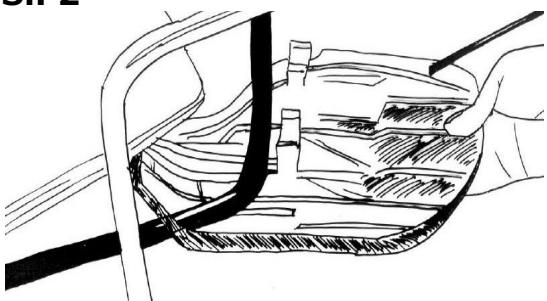
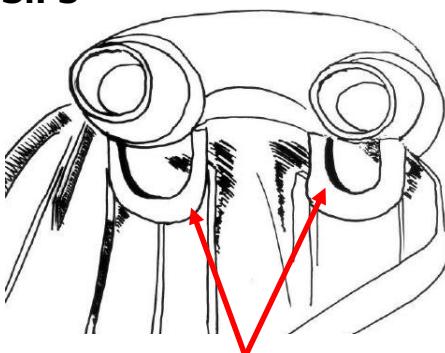
Uzrok:

Kod prekomjernog prodiranja vode odvodni kanali mogu se nakratko prelititi.

Rješenje:

Citroën i Peugeot razvili su odvodni žlijeb za vodu, pod kataloškim brojem 8248.71 (**sl. 1**), koji sprječava prodiranje kišnice s prednjeg vjetrobranskog stakla u pogonski sklop zupčastog remena. Taj odvodni žlijeb za vodu mora se gurnuti pod kompenzacijski spremnik rashladnog kruga (vidi **sl. 2**) i učvrstiti pričvrstnim stezaljkama (**sl. 3**). Mora se osigurati nagib odvodnog žlijeba prema natrag.

Odvod usmjeren iza motora

Sl. 1**Sl. 2****Sl. 3**

Pričvrstne stezaljke pritisnite iznad crijeva