

ContiTech

Monteringstips för kamremskit CT1037K2 och CT1037WP1 för diverse Peugeot 807 Citroën C8 2.2 HDI dieselmotorer

Problem:

Regnvatten rinner in i kamremssystemet och leder till korrosion och isbildning som i ogynnsamma fall kan orsaka motorskador.

Orsak:

Om stora mängder vatten hamnar i vattenavledningskanalerna, kan de tillfälligt översvämmas.

Lösning:

Citroën och Peugeot har utvecklat en vattenledningsrännan, med artikelnummer 8248.71 (**bild 1**), som förhindrar att regnvatten från vindrutan hamnar i kamremssystemet. Skjut vattenavledningsrännan under kylkretsens expansionskärl (se **bild 2**) och fäst den med hjälp av fästklämmorna (**bild 3**). Se till att vattenavledningsrännan lutar nedåt och bakåt.

Leder ut vattnet bakom motorn

Bild 1

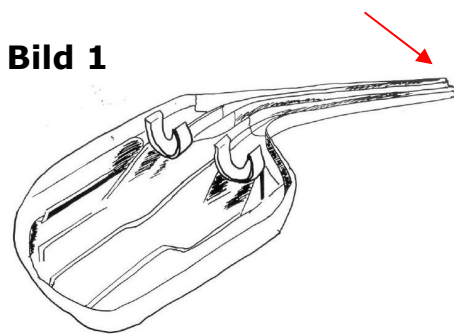


Bild 2


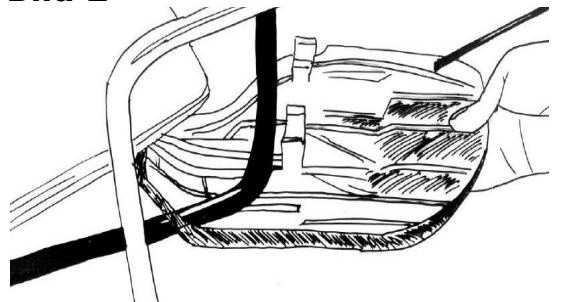


Bild 3

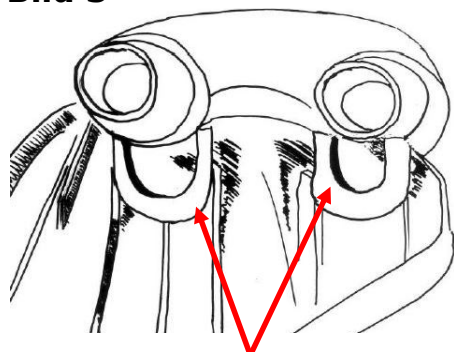

Skjut fästklämmorna över slangarna