

### ContiTech

## Instrução de montagem - Kit de correia dentada CT1037K2 e CT1037WP1 para vários modelos Peugeot 807 e Citroën C8 2.2 com motor Diesel HDI

### Problema:

A água da chuva escorre para a transmissão por correia dentada, causando corrosão e formação de gelo, o que pode dar origem a danos no motor em situações desfavoráveis.

### Causa:


No caso de entrada excessiva de água nos canais de escoamento, estes podem transbordar temporariamente.

### Resolução:


A Citroën e a Peugeot desenvolveram uma calha de escoamento da água com o n.º de peça 8248.71 (**Fig. 1**) que impede a entrada de água da chuva do para-brisas para a transmissão por correia dentada. Esta calha de escoamento da água tem de ser inserida por baixo do depósito de expansão do circuito do líquido de refrigeração (ver **Fig. 2**) e fixada com os grampos de fixação (**Fig. 3**). Tem de ser assegurada a inclinação da calha de escoamento para trás.

Escoamento orientado atrás do motor


**Fig. 1**

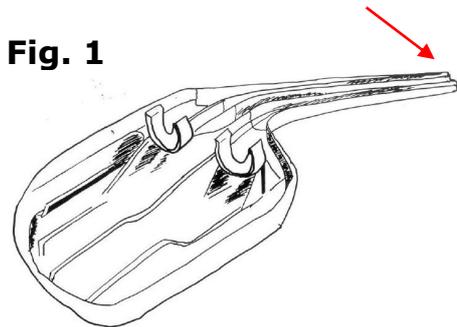

**Fig. 2**

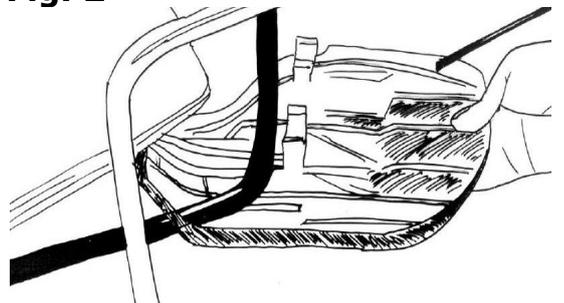

**Fig. 3**

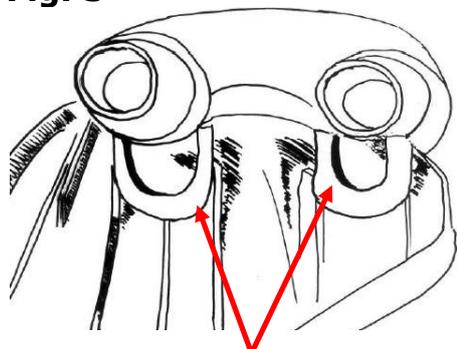

Pressionar os grampos de fixação sobre as mangueiras