

ContiTech

Зубчатый ремень Kit CT1077K2/ WP2 для автомобилей Opel, Alfa, Fiat, Saab, Chevrolet различных моделей 1,6 /1,8 с 2003 г.

Рис. 1
Ролики со шпилькой




Проблема:

Поставленный натяжной ролик визуально отличается от роликов, ранее смонтированных в автомобиле.

Причина:

Компания ContiTech поставляет два разных вида натяжных роликов со шпилькой KM-6333 или без нее. Они отличаются друг от друга по способу установки, но их использование не вызывает затруднений.

Рис. 2
Ролик без шпильки

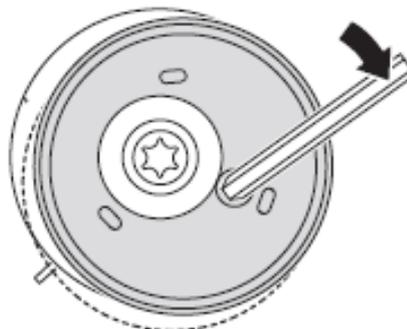

Решение:

Вариант 1

Ролик без шпильки **после** установки на двигатель необходимо сначала затянуть (20 Нм + 120°) с помощью торцевого шестигранного ключа 6 мм по часовой стрелке, а затем надеть ремень. После удаления ключа натяжение устанавливается автоматически.

Вариант 2

Ролик с заранее смонтированной шпилькой затягивается уже после надевания ремня. Здесь натяжение также устанавливается автоматически.

Рис. 3 Вариант 2 - вынуть стержень после установки ремня

