

Техническая информация

Переоснащение поликлинового ремня 6PK1140 ELAST на 6PK1070 для Audi, VW, Seat и Skoda 1,6 TDI и 2,0 TDI (Common Rail)

Проблема:

Поликлиновый ремень 6PK1140 ELAST (OE № 03L903137G) больше не поставляется. Заменяющий его ремень 6PK1070 (OE № 30L903137) невозможно установить напрямую.

Причина:

В ходе заводских испытаний было выявлено, что вследствие изменения конструкции было достигнуто улучшение ходовых качеств. Поэтому при замене ремня необходимо использовать новую конструкцию.

Решение:

Направляющий ролик (OE № 03L145276) заменяется натяжным элементом с роликом (OE № 038903315АН).

Новый натяжитель в комбинации с новым ремнем устанавливается с помощью нового шестигранного винта М 8х50 (OE № N10640801).

Ременной привод

