

Teknik *Bilgi*

Audi, VW, Seat ve Skoda 1,6 TDI ve 2,0 TDI (Common Rail) için 6PK1140 ELAST V-kayışının 6PK1070 türü ile değiştirilmesi

Sorun:

6PK1140 ELAST (OE-No. 03L903137G) V-kayışı artık tedarik edilmemektedir. 6PK1070 (OE-No. 03L903137) yedek kayışı doğrudan takılamaz.

Neden:

Fabrikada yapılan deneysel çalışmada, değiştirilen yapının daha iyi çalışma özelliği sağladığı açık bir biçimde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kayışın değiştirilmesi gerektiğinde yeni yapıya sahip kayış kullanılmalıdır.

Çözüm:

Kasnak (OE-No. 03L145276) bir germe elemanı aracılığıyla merdane (OE-No. 038903315AH) ile değiştirilir. Yeni M 8x50 altıgen vida (OE-No. N10640801) sayesinde yeni gerdirici, yeni kayış ile bağlantılı biçimde monte edilir.

Kayıklı tahrik

