

Teknik *Bilgi*

Dış lastiğin aşırı ısınmasıyla kılavuz kasnağın işlevini yerine getirememesi – CT 1105 K1 (1,9-JTD motorları: Opel, Alfa Romeo, Fiat ve Saab)

Sorun:

Kayış, hasarlı olan kılavuz kasnak nedeniyle işlevini yerine getiremez. Plastik dış lastikte, çepçevre aşırı ısınma (erime) olduğu görülmektedir.



Nedeni:

Blokeli bir su pompası nedeniyle dişli kayış, üst yüzeyindeki kayma sürtünmesinden dolayı aşırı ısınmış ve gerilim kaybı nedeniyle atmıştır.



Çözümü:

Su pompasının, sorunsuz olarak çalışıp çalışmadığı daima kontrol edilmelidir.

Kayış değiştirildiğinde, aynı anda daima pompa da değiştirilmelidir.

