

# Technical *Info*

## Kit de correas de distribución CT 881 K3, por ejemplo para Ford 1.25 16V / 1.4 16V / 1.6 16V

### Problema:

El kit contiene tornillos de cigüeñal de longitudes diferentes (29 y 44,5 mm).

### Causa:

Desde la fecha de producción 15-08-2005 se utiliza un tornillo de 44,5 mm de longitud.

### Solución:

Para tener total certeza de utilizar el tornillo apropiado, se debe determinar la profundidad del taladro.

42 mm: tornillo de 29 mm

52 mm: tornillo de 44,5 mm

El par de apriete de ambos tornillos es de 40 Nm + 90°.

Fig. 1

Versión de 29 mm



Fig. 2

Versión de 44,5 mm

