


SWAG 10 92 2688

pasujący do:
Mercedes-Benz klasa C (W202)

Nr por. 202 820 23 08

SWAG®

PL

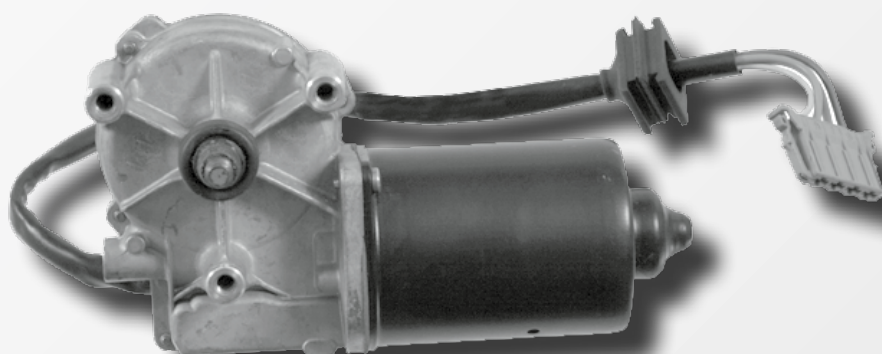

Silnik wycieraczek

Problem

Podczas pracy silnik wycieraczek hałasuje, niespodziewanie zatrzymuje się lub całkowicie przestaje pracować.



Przyczyna

Silnik wycieraczek napędza układ dźwigni napędu wycieraczek (patrz zdjęcie 1 oraz 2). Czynniki zewnętrzne mogą powodować dodatkowe opory w poruszaniu się tych elementów.

Koło zębate silnika jest wykonane z tworzywa sztucznego i może łatwo ulec uszkodzeniu (patrz zdjęcia 3 i 4). Jeżeli dojdzie do uszkodzenia koła zębatego, nie może ono napędzać śruby ślimakowej w pełnym zakresie. W wyniku tego wycieraczka nie pracuje poprawnie, hałasuje i / lub całkowicie przestaje pracować.

Rozwiązanie

SWAG zaleca sprawdzenie łatwości poruszania się układu dźwigni przed montażem silnika wycieraczek SWAG 10 92 2688. Pozwoli to uniknąć przedwczesnej jego awarii.

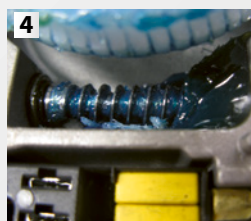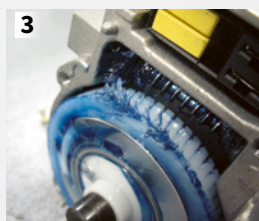

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com