



febiEXAKT




Silnik wycieraczek

febi nr 22688

Nr por. 202 820 23 08

pasujący do
Mercedes-Benz klasa C (W202)

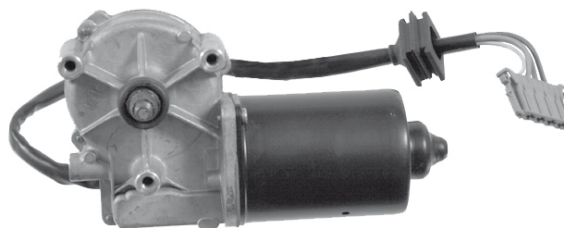

>> PROBLEM:

Podczas pracy silnik wycieraczek hałasuje, niespodziewanie zatrzymuje się lub całkowicie przestaje pracować.

>> PRZYCZYNA:

Silnik wycieraczek napędza układ dźwigni napędu wycieraczek (patrz zdjęcie 1 oraz 2). Czynniki zewnętrzne mogą powodować dodatkowe opory w poruszaniu się tych elementów. Koło zębate silnika jest wykonane z tworzywa sztucznego i może łatwo ulec uszkodzeniu (patrz zdjęcia 3 i 4). Jeżeli dojdzie do uszkodzenia koła zębatego, nie może ono napędzać śruby ślimakowej w pełnym zakresie. W wyniku tego wycieraczka nie pracuje poprawnie, hałasuje i / lub całkowicie przestaje pracować.

>> ROZWIĄZANIE:

febi bilstein zaleca sprawdzenie łatwości poruszania się układu dźwigni przed montażem silnika wycieraczek febi 22688. Pozwoli to uniknąć przedwczesnej jego awarii.

