



1/1


SERVICE INFO – INA 0044



Støy fra aggregatdriftområdet på 1.9 TDI motorer

Modeller:

Audi:	A3
Ford:	Galaxy
Seat:	Alhambra, Ibiza IV, Leon, Toledo II
Skoda:	Octavia
VW:	Bora, Golf IV, Multivan T5, New Beetle, Sharan, Transporter T5
Motor:	1.9 TDI
OE-Nr.:	038 903 315 AE
Bestillingsnr.:	534 0132 30

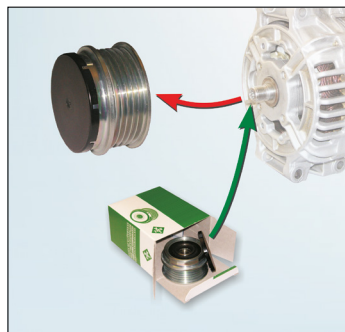

Figur 1: Anbefaling: Skift ut friløpremskiven OAP



Figur 2: Remstrammeren 534 0132 30 installert i 1.9 TDI motorer med rembane

Hvis den v-ribbede remmen utsettes for sterk, dynamisk bevegelse, kan dette føre til at motoren produserer høye lyder.

I noen tilfeller fortsetter støyen selv etter at den v-ribbede remmen of spenn- og venderemmene har blitt skiftet ut.

Den anbefalte reparasjonen er å skifte ut friløpremskiven OAP.

Dette avlaster betydelig presset på det monterte drevet ved å redusere både spenningsstoppe på remmen og vibrasjonsatferden.

Se vår katalog for å sikre at du velger egnet friløpremskive OAP til ditt kjøretøy.

Forklaring til Fig. 2:

- TEN = Remstrammer
- ALT = Friløpremskive OAP
- A/C = AC-kompressor
- PS = Servopumpe
- CS = Veivaksel

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.