

SERVICE-INFO



Instrukcja montażowa napinacza 534 0412 10

Producent: Ford
Model: Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Nr. OE.: 6G9Q-6A228-BC / 1425510
8G9Q-6A228-AA / 1567809
Nr. ref.: 534 0412 10



Foto 1: wersja 1



Foto 2: wersja 2

W wymienionych samochodach, fabrycznie montowane są dwie wersje napinacza w układzie napędu pomocniczego.

Wersja 1 (Foto 1) może być użyta jedynie w połączeniu z tłumikiem drgań wału korbowego.

Wersja 2 (Foto 2) może być używana zarówno w samochodach z tłumikiem drgań wału korbowego jak i ze sztywnym kołem pasowym.

Z tego powodu Schaeffler Automotive Aftermarket oferuje jedynie tę drugą wersję napinacza.

Podczas montażu napinacza 534 0412 10 oferowanego przez Schaeffler Automotive Aftermarket, przede wszystkim należy upewnić się, że śruba ze starego napinacza została wymieniona na nową jak to przedstawiono na Foto 3.

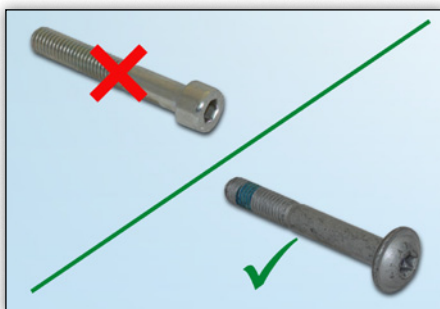


Foto 3: śruby

Dodatkowo w silnikach z tłumikiem drgań wału korbowego należy sprawdzić jego stan, czy uszkodzeniu nie uległo gumowo-metalowe połączenie.

Jeśli tłumik drgań jest uszkodzony, należy go wymienić.

Uwaga:

Należy bezwzględnie użyć nowej śruby dołączonej do napinacza!



Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.pl lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com.

Stan 09.2011

INA 0081

Zastrzegam się prawo do zmian technicznych
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Informacje dodatkowe:
Telefon: +48 22 878 31 65
Fax: +48 22 878 31 64
E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl

