



SERVICE INFO – INA 0167



Pompa cieczy chłodzącej 538 0314 10

Doszczelnienie pompy pastą silikonową powoduje usterkę

Producent: Chevrolet, Opel

Modele:

Chevrolet: Aveo, Cruze, Orlando, Trax
Opel/Vauxhall: Adam, Astra, Corsa, Insignia, Mokka

Silniki: 1.2, 1.4

Nr części: 538 0314 10

Dla poprawnego doboru należy używać katalogu online



Foto 1: Pompa cieczy 538 0314 10 z uszczelką w zestawie

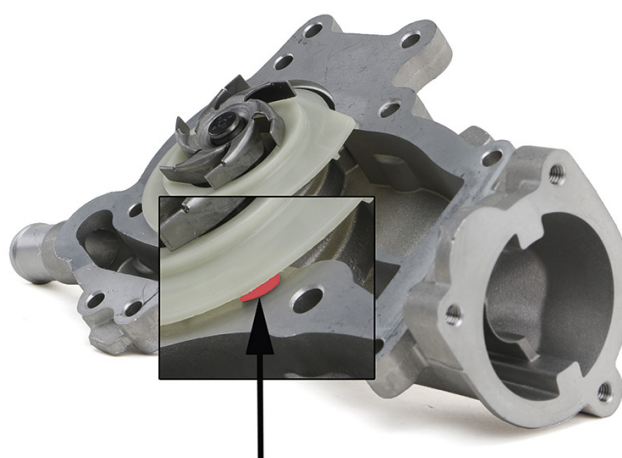


Foto 2: Odształcona plastikowa osłona z powodu niewłaściwego uszczelnienia

Pompa 538 0314 10 jest w zestawie z uszczelką. W takim przypadku, nie wolno dodawać pasty silikonowej podczas montażu.

Jeżeli pasta jest dodawana podczas montażu, to jej nadmiar zostaje wciągnięty pomiędzy obudowę, a plastikową osłonę. Ma ona zadanie odpowiednio prowadzić przepływ płynu. Obecność środka uszczelniającego powoduje jej odkształcenie (foto.2). Kontakt wirnika z osłoną powoduje jej całkowite zniszczenie i prowadzi do usterki pompy. Fragmenty połamanej osłony przedostają się do układu chłodzenia powodując dalsze zniszczenia.

Dodatkowe informacje: Service Info INA 0162.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aaminfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.repxpert.pl