



SERVICE INFO – INA 0182



Częsta przyczyna awarii w układzie napędu rozrządu

Luz na łożysku pompy cieczy chłodzącej

Producent: Dacia, Lada, Nissan, Renault

Modele:

Dacia: Duster, Logan, Sandero

Lada: Largus

Nissan: Kubistar

Renault: Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Silniki: 1.4 16V, 1.6 16V

Nr części: 530 0639 30
530 0640 30

Dla poprawnego doboru części należy korzystać z aktualnego katalogu.



530 0640 30 – pompa płynu chłodzącego z zestawem paska

W trakcie eksploatacji pojazdu często dochodzi do zwiększenia luzu łożyska pompy wody. W wyniku tego boki paska rozrządu będą napierały dużą siłą na zewnętrzne części kół, co w rezultacie spowoduje zniszczenie paska. Oderwane fragmenty mogą uszkadzać inne komponenty napędu rozrządu.

Dlatego Schaeffler Aftermarket oferuje zestawy paska rozrządu z odpowiednią pompą płynu chłodzącego.

Aby uniknąć dodatkowych kosztów, pompę płynu chłodzącego należy wymieniać zawsze razem z komponentami układu napędu rozrządu.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aftermarket.pl@schaeffler.com
www.schaeffler.pl/aftermarket
www.repxpert.pl