



INA SERVICE INFO



Łańcuch rozrządu: Metaliczny odgłos

Uszkodzona plastikowa szyna dolnej prowadnicy łańcucha rozrządu


Producenci:	OPEL, VAUXHALL
Modele:	ASTRA J, INSIGNIA A / B, MERIVA B, MOKKA, ZAFIRA TOURER C
Data produkcji:	od 2013
Paliwo:	Diesel
Kod silnika:	A16 DTH, B16 DTC, B16 DTE, B16 DTH, B16 DTJ, B16 DTL, B16 DTN, B16 DTR, B16 DTU, D16 DTE, D16 DTI, D16 DTH, D16 DTJ, D16 DTN
Art. Nr:	559 1008 10 559 1008 20 559 1008 40 559 1008 50

Dostępna jest nowa wersja napinacza, która zapobiega powrotowi oleju znajdującego się w wstępnie napełnionej komorze napinacza łańcucha do miski olejowej silnika podczas postoju pojazdu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu bardzo cienkiej uszczelki, która dzięki swojej konstrukcji zapewnia, że w komorze napinacza zawsze znajduje się odpowiednia ilość oleju. (Rysunek 2).



W wskazanych silnikach mogą wystąpić następujące objawy:

- Metaliczne odgłosy dochodzące z łańcucha rozrządu podczas uruchamiania silnika;
- Konieczność wymiany zestawu łańcucha spowodowana pęknięciem prowadnicy łańcucha. (Rysunek 1).

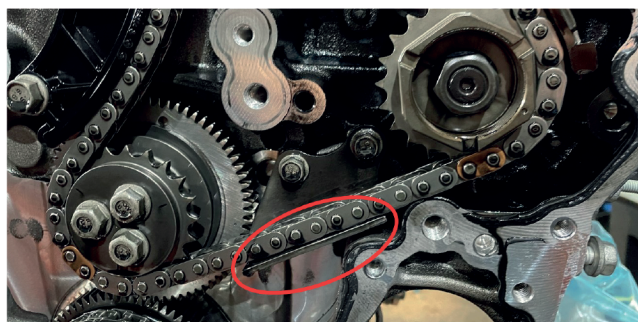

Rysunek 1: Uszkodzenie prowadnicy łańcucha

W obu przypadkach problem można przypisać niskiemu ciśnieniu oleju w układzie rozrządu.

Rysunek 2: Uszczelka między blokiem silnika a napinaczem łańcucha

Napinacz łańcucha rozrządu wraz z nową uszczelką zapobiega powstawaniu drgań generowanych przez nieprawidłowe napięcie łańcucha rozrządu, unikając w ten sposób nadmiernego obciążenia prowadnicy łańcucha i zapobiegając jej pęknięciu. Uszczelkę tę można znaleźć w zestawach naprawczych INA wymienionych powyżej. Szczegółowe informacje można znaleźć w katalogu online.

Zalecenia:

- W przypadku uszkodzenia elementu należy dodatkowo sprawdzić obecność fragmentów tworzywa sztucznego w misce olejowej silnika, pompie oleju, filtrze oleju, a następnie oczyścić układ i w razie potrzeby wymienić elementy.;
- Jeśli kontrolka oleju zapali się przy dużym przebiegu, sprawdź stan pompy oleju i filtra oleju, a w razie potrzeby wymień je.;
- Podczas wymiany zestawu prosimy o przestrzeganie instrukcji zawartych w INA Service Info 0178, aby zapewnić optymalne smarowanie łańcucha..

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.repxpert.pl

SCHAEFFLER
REPXPERT