

Technical *Info*

Zahnriemen CT 817 Daihatsu Cuore alle Baujahre

Problem:

Der Riemen ist an den Flanken ausgefranst und erscheint unsauber verarbeitet.

Ursache:

Der Zugstrang des CT817 besteht aus Kevlar. Technisch bedingt entsteht beim Schneiden das unter Abb.1 gezeigte Kantenbild.

Lösung:

Der Riemen kann bedenkenlos verwendet werden. Es handelt sich nicht um einen Materialfehler.

Abb. 1
Kanten des CT 817

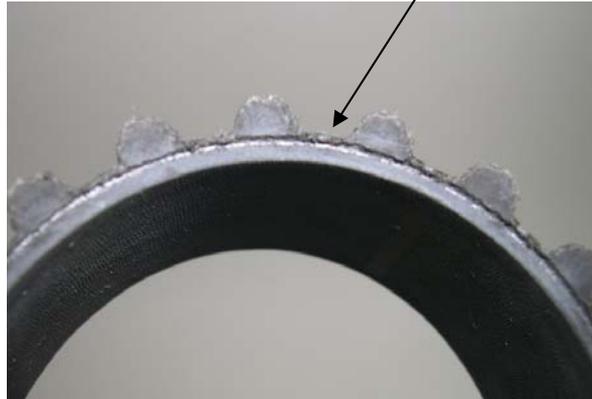


Abb.2
Herkömmlicher Zahnriemen

