



1/1

SERVICE INFO – INA 0060



Synlige forskjeller mellom kamfølgeren 422 0102 10 og støtteelementet 420 0222 10

Modeller:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
Seat: Altea, Exeo, Ibiza V
Skoda: Octavia, Superb, Yeti
VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motorer:

1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI,
 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI,
 4.2 TDI, 6.0 TDI

OE Nr.:


(1) 059 109 417 J
 059 109 417 G
 (2) 059 109 521 G
 03L 109 521
 03L 109 521 A

Artikkel nr.:

(1) 422 0076 10 (erstattet)
 (1) 422 0102 10 (ny)
 (2) 420 0221 10 (erstattet)
 (2) 420 0222 10 (ny)



Figur 1: Design 1

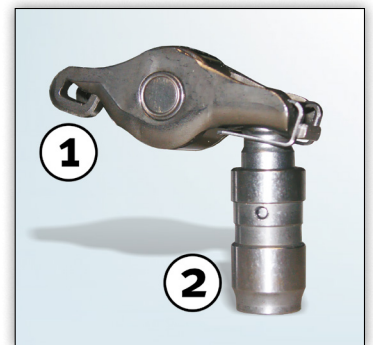

Figur 2: Design 2

Ved utskifting av kamfølgeren og det hydrauliske støtteelementet, kan versjonene som er illustrert i bildene 1 og 2 ha vært brukt i kjøretøyet.

Schaeffler Automotive Aftermarket leverer for tiden versjonen som vises i bilde 2, men kan brukes til å erstatte versjonen i bilde 1.

Henstilling:

Skift alltid ut i sett!

Skift alltid ut det fullstendige settet ved feil ved én eller flere av komponentene med hydraulisk utligning av ventilkledning. For å unngå flere reparasjoner og høyere kostnader, bør alltid kamfølgeren og støtteelementer skiftes ut på samme tid.

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0060